



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PARÁ-SR (01)
Divisão de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento
Setor de Infra-estrutura



RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA / PARÁ -PA

Município:	Nova E do Piriá	PA:	Cidapar 2ª Parte e Arapuá Simeira				
Tomador:	Prefeitura Municipal	Convênio n.º	0002	Ano:	2009	Vigência:	30/11/09 à 24/05/11
Físico conveniado:	Construção/complementação de 36,8 km de estradas vicinais, sendo 26,00km no PA Cidapar 2ª Parte e 10,8km no PA Arapuá Simeira				Executado (%):	46,42	

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Repasso:	R\$-1.386.592,80	Liberção das Parcelas:	
Contrapartida:	R\$-14.006,00	1ª.Parcela em 30/03/2010	R\$-462.197,80
Valor do investimento:	R\$-1.400.598,80	2ª.Parcela em 04/05/2010	R\$-462.197,50
Processo: PROCESSOS Nº54100.011921/2009-45 Nº Proposta: 063623/2009 Nº do convênio Siconv :708819/2009 Ordem de Serviço Assegurador: OS/Nº		3ª.Parcela em: 06/04/2011	R\$-462.197,50
		Saldo de recursos	R\$-0,00

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DA OBRA

Data da vistoria: A vistoria foi realizada no dia 04/05/2011
..Anexo Relatório Fotográfico.

Acompanhantes:	Presidente da Associação (ausente), sendo que acompanharam a fiscalização o. Sr.Prefeito Municipal, Francisco das Chagas(Chico Barbudo), Messias da Silva –Encarregado da empresa contratada pela Prefeitura, Secretário de obras do municipal e este Signatário.
----------------	---

 
No dia 04 de maio de 2011, estivemos realizando vistoria técnica periódica nas obras e serviços objeto do presente convênio. Nos acompanhou na presente vistoria técnica as pessoas acima mencionadas.

#ANÁLISE E PARECER :

Após percorrer todos os trechos executados e em execução totalizando a extensão previstas no objeto do convênio, observamos que os serviços não estão sendo executados de acordo com as especificações técnicas para as etapas de serviços de implantação de obras de artes correntes(tubos), especiais (pontes), terraplenagem e revestimento primário. Com relação as obras de arte correntes, anexamos uma planilha com os pontes que precisam ser corrigidos os aterros sobre as linhas de tubos, que não atingiram as cotas de projetos, sendo que em alguns casos estão rejuntados de forma incorretas, alguns com parte danificadas, devendo ser corrigidos todos as linhas que apresentam incorreções. Com relação aos aterros observamos que não foram executados em camadas sucessivas de 30cm, inclusive não esta sendo executado a compactação, já que não se encontra no canteiro rolo compactador. Com relação ao revestimento primário, o material lançado e espalhado não esta sendo compactado.

Portanto, já foram executados serviços equivalente à 46,42 % dos recursos disponíveis até a data da vistoria técnica realizada. Os serviços estão sendo executados nas vicinais relacionadas no projeto básico.

Em, 20/05/2011


Assist. Tcc-CREA:31670-PA
1ª Região-INCRA/SR (01) C-Engenharia